



Dacia
Logan
Ano de fabrico: 2006 até 2011
Todos os veículos com códigos de motor
K9K, K7J, K4M, K7M

Iluminação da luz de controlo da carga da bateria

Se o cliente reclamar a falha acima mencionada, a causa poderá ser uma polia do alternador com defeito. Além disso, podem também ser reclamados ruídos anormais produzidos pela correia poly-V e pelo motor. Neste caso deve-se controlar se a polia está danificada (v. fig. 1 e 2) e analisar a carcaça do alternador. Substituir a polia se esta estiver danificada.

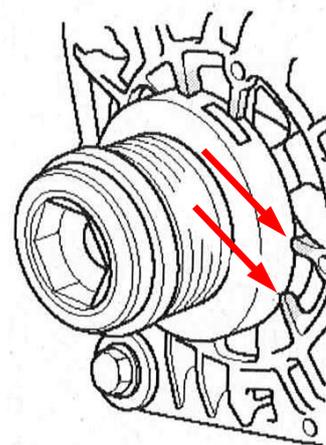


Fig. 1

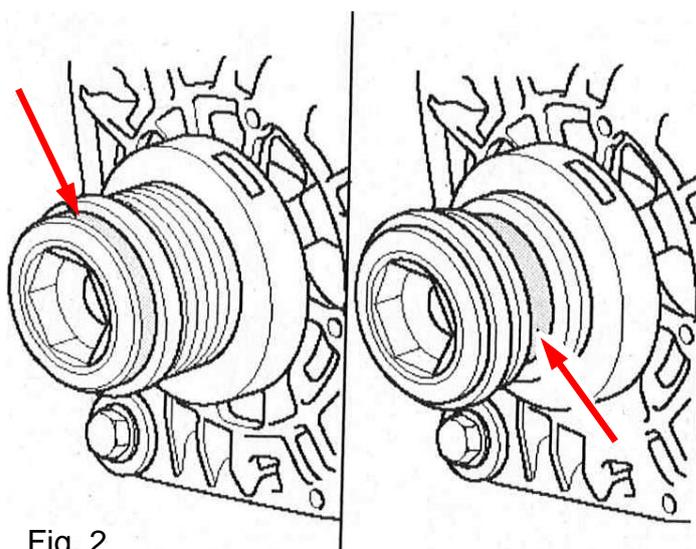


Fig. 2