



Daewoo

Matiz (KLYA)

Ano de construção: 1998 - 2000

Má admissão de gás no motor/ motor vai abaixo

Nos veículos acima referidos, a montagem incorrecta de um cabo de ignição de alta tensão pode fazer com que o motor vá abaixo ou apresente uma má admissão de gás.

No decurso dos trabalhos de inspecção, é possível que o cabo de ignição de alta tensão esteja colocado de tal forma que entra em contacto com o rolo de desvio do cabo do acelerador. Tal pode afectar o funcionamento do cabo do acelerador e/ou danificar o cabo de alta tensão. No caso das reclamações acima referidas, o cabo de ignição deve ser verificado quanto a danos e, se necessário, substituído. O cabo deve ser montado e fixado de modo a não entrar em contacto com o rolo de desvio do cabo do acelerador.