



Daewoo

Matiz (KLYA)

Ano de construção: 2000 - 2001

Avárias devido a defeito na cablagem do aparelho de comando do motor

Nos veículos acima referidos, a existência de atrito na cablagem entre o aparelho de comando do motor e o compartimento do motor pode dar origem a vários erros.

Em caso de reclamações, deverá ser verificada, em primeiro lugar, a cablagem por baixo da válvula AGR.

Nesta zona, a cablagem pode entrar em contacto com o parafuso de uma braçadeira de fixação e sofrer o consequente desgaste. Se for este o caso, a cablagem deve ser substituída e instalada de modo a não entrar em contacto com outros componentes.

Para isso, rodar a braçadeira de fixação, se necessário.