




Ford Escort fabricado a partir de 08/90

Nestas viaturas pode ocorrer uma avaria do motor da ventilação do aquecimento. A causa desta avaria reside numa ligação defeituosa na caixa de fusíveis.

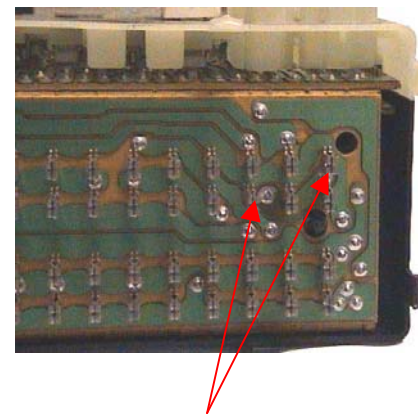

Para efectuar esta reparação de um modo económico basta, na maioria dos casos, proceder à soldadura da ligação. Para tal proceder do seguinte modo:

1. Certifique-se de que tem em seu poder o código do rádio.
2. Desligar os bornes da bateria
3. Desmontar o resguardo inferior do tablier
4. Anotar o número do fusível e o número de amperes correspondente, desligar o fusível
5. Retirar o resguardo frontal da caixa de fusíveis
6. Voltar a soldar a ligação da pinça porta-fusível da ventilação do aquecimento (fusível 15, ver informações detalhadas no manual de instruções).
7. Voltar a efectuar a montagem das peças na ordem inversa

Nota importante:

Durante a medição da tensão no fusível da ventilação do aquecimento, a ignição e a ventilação devem encontrar-se ligadas. Caso a ventilação se encontre desligada, é possível, apesar da ligação se encontrar defeituosa, medir a tensão que, no entanto, sob carga se anula.