



Ford Escort ano constr. 01/95 até 06/98 (código SC até WU).

Vidro traseiro aquecível, limpa-vidro traseiro e luz do porta-bagagens sem funcionamento.

Falha de funcionamento temporária ou permanente dos componentes acima referidos.

Se estes sintomas de avaria forem relatados pelo cliente, a causa possível pode ser a placa de contactos e o interruptor de contacto. As avarias acima referidas são provocadas devido a um alinhamento incorrecto desses dois componentes. Neste caso, é necessário deslocar o furo de fixação da placa e do interruptor.

1. Desligar os bornes da bateria.
2. Desmontar o interruptor de contacto da porta traseira.
3. Desaparafusar a placa de contactos da chapa traseira.

Atenção:

Os furos não podem ser deslocados mais de 2 mm, caso contrário, durante o alinhamento do interruptor e da placa, os entalhes deixam de ser cobertos.

4. Deslocar o furo para a placa de contactos, cerca de 2 mm, para o centro do veículo.
5. Deslocar o furo para o interruptor de contacto, cerca de 2 mm, na direcção oposta.
6. Fixar a placa e o interruptor com material vedante de carroçaria na posição de montagem correcta.
7. Limpar e lubrificar com massa as superfícies de contacto da placa de contactos e do interruptor de contacto.
8. Ligar a bateria e controlar o bom funcionamento dos componentes.