



## **Ford Fiesta, Ka, Puma fabricados entre Janeiro e Fevereiro de 2000**

### **Lâmpada de aviso do líquido para travões acende despropositadamente**

Caso suceda que a lâmpada de aviso do líquido de travões se acenda inadvertidamente, muito embora os discos, calços e guarnições dos calços dos travões se encontrem em bom estado, o problema pode residir numa união roscada deficiente entre as mangueiras de travão posteriores e as bombas dos travões das rodas. Para solucionar o problema, proceder do seguinte modo:

- Elevar a viatura
- Verificar se existe uma fuga de líquido de travões na união roscada entre a mangueira do travão e a bomba do travão da roda.
- Caso se verifique que existe de facto uma fuga de líquido de travões, apertar a união roscada com o binário de aperto correcto. Fiesta/Puma 21,5 Nm, Ka 17,5 Nm. Limpar as ligações.
- Para fins de verificação, baixar a viatura e ligar o motor. Pressionar o pedal dos travões uniformemente durante dois minutos.
- Voltar a elevar a viatura e de novo verificar se existem indícios de uma fuga de líquido de travões nas uniões roscadas. Caso se volte a verificar uma fuga de líquido de travões, é necessário proceder à substituição das mangueiras e das bombas dos travões.