




Ford Mondeo '97 , fabricado entre 08/96 – 11/99

Colunas de som temporariamente sem funcionamento.

Caso sejam apresentadas reclamações relativamente a estas viaturas, quanto a um não funcionamento temporário das colunas altifalantes, é possível que a causa desta avaria resida no facto de uma ficha do rádio não se encontrar em condições. Devido a um aquecimento dá-se um aumento da resistência de contacto. Para solucionar o problema, é necessário substituir a ficha de ligação do altifalante. Para tal proceder do seguinte modo:

- Certifique-se de que tem conhecimento do código do rádio.
- Desmontar o rádio, desligar as fichas de alimentação de corrente e dos altifalantes.
- Cortar com um alicate de corte a ficha dos altifalantes (tomar como medida o comprimento do cabo da nova ficha, ver figura).
- Descarnar as extremidades dos cabos, colocar as buchas de retracção (mangas retrácteis) e soldar a ficha nova (não utilizar uma ligação cravada).
- Introduzir as buchas de retracção sobre a zona de ligação soldada e contraí-las com um secador (ar quente).
- Envolver a área reparada com fita isoladora, a fim de prevenir quaisquer ruídos.
- Ligar as fichas de alimentação de corrente e dos altifalantes ao rádio. Fixar os cabos do altifalante ao rádio com uma braçadeira.
- Montar o rádio, introduzir o código.
- Testar o funcionamento.

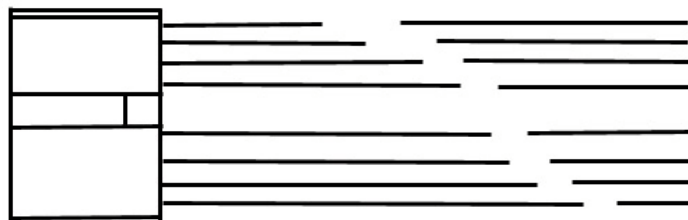

ficha

cabos