



Ford Mondeo 2001 **Com motor Duratec 2,5L ou 2,0L Di/TDCi**

Faróis cintilam, ventilador do radiador funciona sempre no nível II

Se, nestes veículos, houver reclamações de que os faróis cintilam e o ventilador do radiador funciona sempre no nível II, uma causa provável poderá ser uma avaria da resistência do ventilador do radiador. Devido ao elevado e constante consumo de corrente do motor do ventilador, os faróis começam a cintilar. Para eliminar esta avaria, é necessário proceder-se à montagem de uma nova resistência e a um conjunto de cabos com ficha. Se o suporte (para o ventilador do radiador e resistência) estiver danificado causado por uma resistência derretida, este terá que ser substituído. Para tal, proceda do seguinte modo:

- Desmonte a resistência, verifique se o suporte apresenta danos. Se o suporte estiver danificado terá que ser substituído.
- Solte os contactos da ficha da resistência da ficha.
- Separe os contactos da ficha, isole as extremidades dos cabos e solde a cablagem nova com ficha. Isole o local de soldadura e proteja-o contra humidade através de um tubo termorretráctil.
- Monte a resistência, insira a ficha. Coloque o cabo de modo que este não cause atrito nos componentes/suporte.
- Efecte o teste de funcionamento.