



Ford Scorpio a partir do ano modelo 1995 com motor a gasolina

A luz de controlo do líquido de refrigeração permanece acesa.

Se nestes veículos houver reclamações relativas ao acendimento permanente da luz de controlo do líquido de refrigeração, uma causa possível é um flutuador com defeito no reservatório de compensação.

Proceder do seguinte modo para o diagnóstico de avarias:

- Assegurar que o nível do líquido de refrigeração no reservatório de compensação está em ordem.
- Desligar a ficha do comutador do nível do líquido de refrigeração no reservatório de compensação.
- Ligar a ignição e ligar em ponte ambos os contactos na ficha do comutador do nível do líquido de refrigeração.
- Se a luz de controlo se apagar, significa que o flutuador no reservatório de compensação está com defeito.

Para eliminar a falha, o reservatório de compensação deve ser substituído. O comutador de controlo deve ser montado no reservatório de compensação novo.