



## ***Ford Transit com motor a diesel de 2,5 L, ano de fabrico 10.96 – 02.98***

### **Luz de aviso do separador de água e/ou fusível nº 7 queimado**

Caso se verifique um acendimento da luz de aviso do separador de água, muito embora a água contida no separador de água do filtro de combustível tenha sido evacuada, e/ou o fusível nº 7 se queime repetidamente, o problema pode residir num ponto de fricção. Neste caso, deve verificar-se se existe qualquer dano do cabo da luz de aviso na zona do cabo positivo do motor de arranque. Para solucionar o problema, é necessário reparar o cabo e fixá-lo com uma braçadeira, a fim de evitar que o problema se repita.