



Ford Windstar Modelo 1995 - 1998

Avaria do sistema de fecho centralizado, humidade no compartimento de carga

Se o cliente reclamar que nestes veículos existe uma falha do sistema de fecho centralizado e surge humidade no compartimento de carga, as causas prováveis são fugas na zona da passagem de cabo para o porta-bagagens e bordo do tecto. A água que entra junta-se no interruptor do fecho centralizado do porta-bagagens e leva ao funcionamento defeituoso ou à falha do fecho centralizado. Para localizar as fugas é necessário desmontar o revestimento lateral e salpicar o veículo com água na zona do tecto esquerda, traseira. Existem as seguintes possíveis zonas de entrada de água (figura): 1. Manga de borracha da cablagem que dá para o porta-bagagens, 2. Dobradiça esquerda do porta-bagagens, 3. Parafuso traseiro do bordo do tecto do lado esquerdo, 4. Vedação entre caixilho do tecto e pilar D. Depois de se localizar a zona com fuga, é necessário tapá-la com vedante apropriado.

É necessário secar e verificar se a ficha e o interruptor do sistema de fecho centralizado apresentam corrosão e eventualmente limpá-los ou substituí-los.

