



VW

Golf IV

Todos os modelos

Luz de controlo do motor acende

Se o cliente reclamar o erro supracitado, uma possível causa podem ser as lâmpadas da luz dos travões com defeito.

Durante a leitura do código de avaria é indicado um interruptor da luz dos travões com defeito. Se este for trocado, o erro permanece ativo e não pode ser eliminado. Assim sendo, deve verificar-se primeiro as duas lâmpadas das luzes dos travões. Se as duas lâmpadas estiverem com defeito (não a régua de LEDs no porta-bagagem) esta é a causa mais provável para o erro. Após a troca das lâmpadas é, por norma, possível apagar o registo na memória das avarias. Através das duas lâmpadas avariadas é transmitido um sinal errado pelo interruptor da luz dos travões ao aparelho de comando do motor. Este interpreta este sinal como um interruptor da luz dos travões com defeito.