



# Boletim Informativo

---

## **Ford Transit 2,0 Ano de construção: 2001 – 2005 Código do motor: D2FA Com bomba de injeção VP30**

### **O motor desliga**

Nos veículos acima mencionados, o motor desliga após um breve impulso de aceleração, ou após o veículo passar por cima de um buraco.

Aqui destaca-se o facto de, ao surgir o erro, o volume de injeção cair para 0 mg/curso durante a leitura dos parâmetros.

A causa para o erro acima mencionado é uma alimentação de tensão insuficiente do módulo de comando do motor, que é causada por um fusível com defeito.

Devido à tensão mecânica da caixa de fusíveis, os fusíveis podem ficar danificados.

Neste caso, a causa do erro pode ser uma fissura capilar do fusível (15 A) no conector 2,05.

Para corrigir o erro basta substituir o fusível com defeito.