



Mercedes Vaneo Ano de fabrico: 2002 até 2005

Fecho centralizado com comando remoto destrava autonomamente.

Se nestes veículos for reclamado o erro supracitado e se durante a condução a iluminação do habitáculo não desligar automaticamente da forma correta, isto pode ser provocado por uma falha de contacto na zona das portas de correr.

Na memória de avarias do sistema "Conforto, fecho centralizado" pode estar registado o código de avaria B1101.

- B1101 significa:

Fixar cabo de comando canhão do fecho 2.

Este registo de avaria pode ser enganador, visto que este cabo de comando não existe nos veículos equipados com comando remoto.

Este erro pode ser causado por um problema elétrico que, por sua vez, é causado por uma cablagem demasiadamente esticada nas portas de correr, causando a interrupção do conector no contacto inferior da porta. Em consequência desta interrupção, o aparelho de comando não recebe qualquer informação sobre o "Estado aberto" e ativa a iluminação do habitáculo interligada. Se o cabo de ligação do interruptor de contacto da porta estiver partido, é necessário substituir o interruptor e instalar a cablagem com alguma folga. Adicionalmente deve ter-se atenção ao livre funcionamento dos contactos.