



Honda Accord Coupe Ano modelo de 1999 até 2000 Todos os modelos

A luz de controlo do imobilizador electrónico pisca.

Se surgir uma reclamação do tipo acima referido uma possível causa pode ser uma bobina de recepção com defeito na fechadura de ignição. Além disso, pode ser ainda reclamado que, durante a tentativa de arranque, o motor de arranque funcione mas o motor não pegue. Neste caso deve-se controlar a ligação de cabos entre:

- Aparelho de comando do imobilizador electrónico:
borne 3 e
borne A13 do aparelho de comando do motor
- e
- Aparelho de comando do imobilizador electrónico:
borne 2 e
borne A 25 do aparelho de comando do motor

quanto a curto circuito e curto circuito à massa, bem como, uma possível interrupção. Se não forem detectadas quaisquer falhas deve-se verificar a bobina de recepção e proceder, eventualmente, à sua substituição.