



## **Isuzu Trooper** **Todos os veículos com caixa de** **velocidades manual** **Do ano de construção 1998 a 2003**

### **Iluminação da luz de controlo do motor**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser um sensor do ponto morto da caixa de velocidades. Além disso, podem ser ainda registados os códigos de avaria P0301, P0302, P0303 e P0304 (falhas de ignição nos vários cilindros). Neste caso deve-se controlar o sensor com um aparelho de diagnóstico. É igualmente possível efectuar uma medição da resistência com um multímetro. No caso de uma interrupção interna, a resistência vai contra infinito.



