



Fiat Idea
N.º de chassis 122376 até 129997
Lancia Musa
N.º de chassis 1050002-1057835
Todos os veículos com regulação manual da temperatura

Iluminação esporádica dos 4 piscas de emergência

Se o cliente reclamar a falha acima mencionada, a causa pode residir no interruptor dos 4 piscas de emergência. Devido a um defeito interno no interruptor, os piscas são ativados. Neste caso deve-se proceder à substituição do interruptor.

Proceder da seguinte forma.

1. Puxar o interruptor rotativo (3) para a frente, para fora do painel (4b).
2. Pressionar os ressaltos de encaixe (4a) para baixo e retirar o painel (4b) do suporte (2).
3. Retirar o conector de encaixe (5) do painel.
4. Desmontar e substituir o interruptor dos 4 piscas de emergência (6).
5. Montar todos os componentes desmontados na ordem inversa.
6. Testar o bom funcionamento do sistema.

