



Land Rover Defender 90/110/130 Ano de construção 1999-2004 com motor 2.5L TD5

Potência insuficiente

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser uma vedação defeituosa da ficha (ver Fig.), entre o conjunto de cabos do motor e o conjunto de cabos dos injectores. Falhas de ignição, nenhum arranque do motor e o acendimento da luz de controlo do motor podem ser outras consequências dessa avaria.

Neste caso proceder do seguinte modo:

- Soltar a ficha e controlar a sujidade.
- Se os contactos estiverem sujos com óleo, etc., deve-se proceder à limpeza dos mesmos com um detergente adequado até ser novamente garantido o contacto adequado.
- Se os contactos estiverem fortemente corroídos devido à entrada de água, é necessário substituir o conjunto de cabos dos injectores e o conjunto de cabos do motor.
- Ao ligar as fichas deve ter-se atenção ao encaixe correcto.

