



Mercedes Benz Classe C (W202)

A luz do airbag mantém-se permanentemente acesa

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa poderá ser uma ficha solta. Devido a cabos mal colocados, ao regular os bancos, as ligações das fichas (D) na faixa de ligações de contactos à esquerda (X55/3) ou à direita (X55/4) que se encontram debaixo do banco (Fig. 1), podem soltar-se da faixa de ligações de contactos. Neste caso, é necessário colocar correctamente os cabos. Além disso, podem encontrar-se memorizados os códigos de falha 5 ou 6.

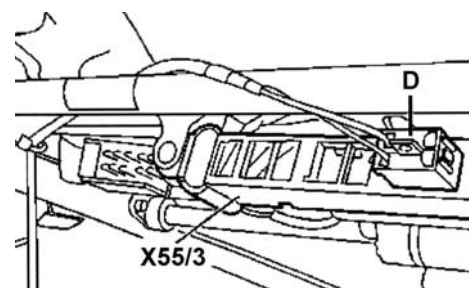


Fig. 1

Procedimento:

- Remova as fichas dos cabos das faixas de ligações de contactos.
- Meça o comprimento dos cabos desde a ficha à entrada no tapete.
- Se for necessário corrija o comprimento dos cabos (Fig. 2).
- Após a verificação ou após a correcção dos cabos, volte a fixá-los com precintas na canalização para os cabos.
- Apague a memória de avarias.

300 mm :

Cablagem para a regulação eléctrica do banco

360 mm:

Cablagem para o fecho do cinto

380 mm:

Cablagem para banco aquecido

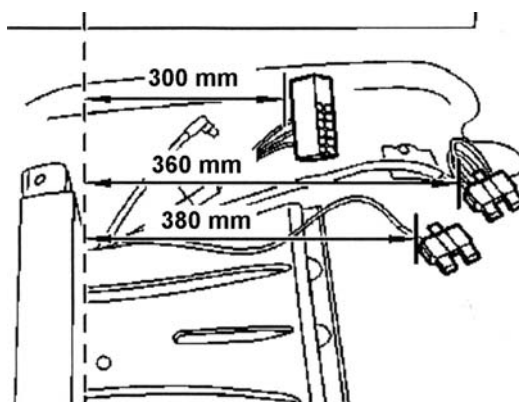


Fig. 2

