




Mercedes Benz Classe M (W163) Tipo 163.136/154/172 .A a partir de 057949 fabricado até 085961

O motor não arranca

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser uma bobina do transponder com defeito. Esta avaria surge com maior frequência a baixas temperaturas. Além disso, podem estar memorizados os códigos de avaria P1570 e B1703. Neste caso deve-se controlar a data na bobina do transponder. Se a data for anterior à semana 49 de 1998 é necessário substituir a bobina.

Proceda do seguinte modo:

- Desencaixar a cobertura (2) do lado direito junto à coluna de direção.
- Desmontar os parafusos do revestimento do volante (1).
- Remover os revestimentos do volan
- Deslocar o aparelho de comando (8) para fora do suporte do interruptor de ignição (6).
- Soltar a ficha (7).
- Retirar a bobina do transponder (9), com o auxílio de uma chaveta (5) pequena, da capa de protecção do interruptor da ignição.
- Retirar o aparelho de comando juntamente com a bobina do transponder.
- Montar a bobina nova com o aparelho de comando e fixar de novo as peças na ordem inversa.
- Apagar os códigos de avaria.

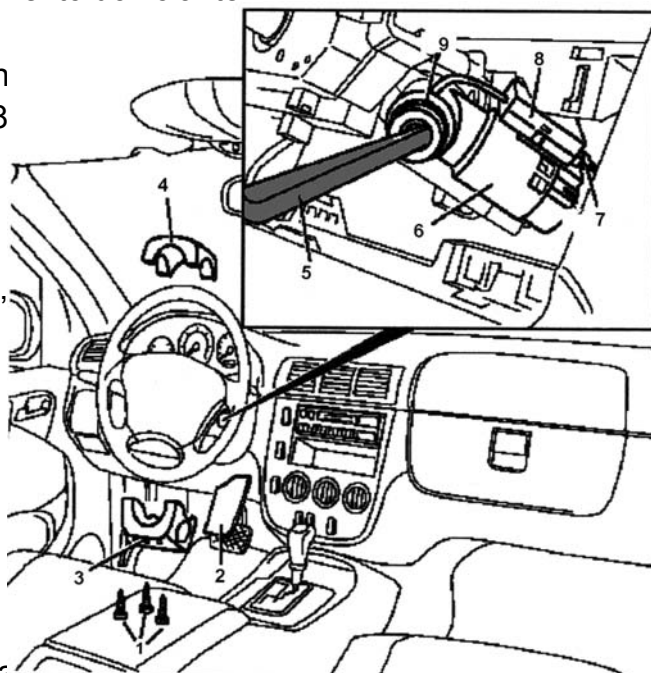



- Controlar o funcionamento do sistema.