



Mercedes Benz Classe M (W163) Tipo 163.A a partir de 145273 Tipo 163.X a partir de 708319

A luz de controlo SRS acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser um contacto defeituoso do airbag lateral. Esta situação é gerada por um bloqueio defeituoso da ficha na unidade de airbag (ver Fig.). Além disso, podem ser memorizados os seguintes códigos de avaria:



- B 1867 (pastilha de detonação, airbag da frente à esquerda).
- B 1869 (pastilha de detonação, airbag traseiro esquerdo).
- B 1871 (pastilha de detonação, airbag da frente à direita).
- B 1873 (pastilha de detonação, airbag traseiro direito).

Neste caso proceder do seguinte modo:

- Apagar os códigos de avaria com um aparelho de diagnóstico.
- Desmontar o revestimento lateral.
- Seleccionar no aparelho de diagnóstico o menu „Valores de medição/Parâmetros“.
- Seleccionar o airbag/circuito de detonação do ponto inferior.
- Abanar a ligação de ficha e observar os valores. Proceder à substituição dos bloqueios das fichas se os valores sofrerem alguma alteração.

