



## ***Mercedes Classe C (W203) Tipo: C320 Ano de fabrico: 2000 até 2006***

### **Descarregamento da bateria devido a uma corrente de repouso excessiva**

Nos veículos supracitados a problemática do descarregamento profundo da bateria pode ser causada por uma falha de funcionamento do aparelho de comando da regulação do assento. Neste caso foi, por vezes, medida uma corrente de repouso (corrente de fuga) de até 1,2 Ampere.

Por vezes a função de regulação do assento ainda está disponível.

Uma possível causa pode ser a falha de funcionamento do aparelho de comando de regulação do assento, que se situa por baixo do assento do condutor.

Outra possibilidade pode ser a infiltração de humidade no habitáculo do veículo, resp. no aparelho de comando de regulação do assento. Numa situação concreta foi detetada alguma corrosão na área do conector.

Aviso:

Neste caso a causa da avaria deveu-se a um defeito no aparelho de comando de regulação do assento. Nestas situações, o fabricante automóvel recomenda a substituição dos dois aparelhos de comando de regulação dos assentos.



*Boletim Informativo*

