



## Mercedes W124

### Avaria do rádio

Se, nas viaturas acima referidas for relatada a avaria do rádio, uma possível causa pode ser uma ligação eléctrica defeituosa do isqueiro da viatura. Após a desmontagem do rádio verifique a alimentação eléctrica e de massa do aparelho (borne 30, 15, 31). Se o borne 15 não estiver ligado à corrente verifique o fusível conjunto do rádio resp. isqueiro da viatura. Se o fusível está OK, proceder do seguinte modo:

- Remover o cinzeiro
- Remover o encaixe do cinzeiro desaparafusando os dois parafusos (Figura 1)
- Retirar a barra de decoração
- Desmontar o encaixe do cinzeiro juntamente com o isqueiro
- Controlar a ligação do cabo no isqueiro e, se necessário, reparar (Figura 2)
- Controlar o funcionamento do rádio

Uma vez que a alimentação de corrente (positivo ligado = term. 15) do rádio é retirada separadamente da corrente do isqueiro e, visto que, esta ligação por vezes rompe (Figura 2), não é suficiente efectuar um controlo visual/de funcionamento do fusível ou do isqueiro para detectar a falha.

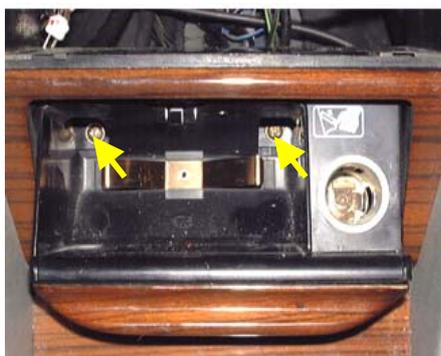


Figura 1



Figura 2