



Mercedes Benz Classe C (W 203)

Avaria do sistema de fecho centralizado nas portas dianteiras.

Se surgirem reclamações nestes veículos, no sentido de que o sistema de fecho centralizado não funciona bem numa das portas dianteiras, uma causa provável poderá ser o revestimento da porta que pressiona o tirante do pino de retenção. Neste caso, o fole de borracha que veda entre o tirante e o fecho, virou-se.

Para eliminar a falha, proceda do seguinte modo:

- Desmonte o revestimento da porta em questão.
- Solte com cuidado a manta de vedação na zona da fechadura da porta.
- Com um alicate de pontas, puxe com cuidado o fole de borracha invertido para cima.
- Verifique se o sistema de fecho centralizado funciona.
- Volte a colar a manta de vedação.
- Volte a montar o revestimento da porta.

Controle novamente o funcionamento do sistema de fecho centralizado.