



Boletim Informativo

Mini

BMW Mini Cooper

Ano de fabrico: 11/2003 - 01/2004

Código do motor: W10 B16A

Todos os modelos sem sistema de navegação

Falha esporádica do painel de instrumentos.

Se nestes veículos for reclamado o erro supracitado, uma possível causa é um mau contacto no conector múltiplo de 12 pinos do painel de instrumentos.

Para proceder à análise do erro deve-se realizar um controlo visual do conector múltiplo de 12 pinos do painel de instrumentos. Se o conector múltiplo tiver uma cobertura transparente, deve-se substituí-lo pela nova versão disponibilizada pelo fabricante automóvel.

Adicionalmente deve-se controlar o encaixe correto e a instalação correta dos contactos/cabos elétricos na zona do painel de instrumentos.

Cobertura do conector:

Ref. peça sobressalente: 61.13.8.365.906

