



Opel Corsa C 2001 - 2003 Combo 2001 - 2003 Astra G 2000 - 2003 Com motor Y17DT / Y17DTL

Funcionamento irregular do motor durante a alternância de aceleração ou o arranque.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor dá solavancos durante a alternância de aceleração ou o arranque, uma possível causa é uma regulação errada do interruptor da embraiagem. Neste contexto, o aparelho de comando detecta um interruptor da embraiagem activado apesar do pedal da embraiagem não ser pressionado. Para eliminar a avaria deve-se verificar o funcionamento do interruptor da embraiagem com um aparelho de diagnóstico adequado. Se o aparelho de diagnóstico indicar um interruptor da embraiagem activado, apesar do pedal da embraiagem não ser pressionado, é necessário corrigir a regulação do interruptor.

Nota

Por favor alerte o cliente para o facto de ser necessário retirar o pé do pedal da embraiagem após uma mudança de velocidade visto que, caso contrário, pode ocorrer a avaria acima referida.