



Boletim Informativo

Opel

Astra H

Ano de construção: 2004 - 2010

Motor: 1,4 i (Z14XEP) e 1,2 i (Z12XEP)

Ruídos tipo chocalho e potência insuficiente do motor.

No veículo acima mencionado, verifica-se ruídos tipo chocalho provenientes do compartimento do motor, bem como uma potência insuficiente do motor.

No módulo de comando do motor estão registados os seguintes códigos de erro:

P0300:

Significa: falhas de ignição em vários cilindros.

P0301 / P0302 / P0303 / P0304:

Significa: falhas de ignição nos cilindros 1 / 2 / 3 / 4.

Isto poderá ser causado por um suporte da árvore de cames apertado com um binário insuficiente.

Para resolver o problema, dever-se-á verificar, na oficina especializada, se os pinos dos suportes da árvore de cames estão apertados com o binário indicado pelo fabricante.

Se esse não for o caso, o binário deve ser regulado de acordo com as indicações do fabricante.

Os veículos que já foram reparados na oficina especializada estão assinalados com uma marcação amarela na parte superior da cobertura da corrente de distribuição.