



Opel Astra G, Zafira Todos os modelos de 2000 - 2002

Rangidos provenientes da zona da coluna de direcção.

Se, nestes veículos, forem relatados rangidos provenientes da zona da coluna de direcção, uma causa possível é a unidade de contacto do airbag. O ruído surge quando o comutador dos piscas é accionado e o volante é rodado. Com os piscas ligados e o movimento rotativo do volante, o comutador dos piscas roça numa saliência de plástico resultante do fabrico da unidade de contacto. Para eliminar o ruído, é necessário substituir a unidade de contacto do airbag. A substituição do comutador dos piscas não soluciona este problema.