



## **Opel Corsa C, fabrica a partir de 2002 Astra G, fabrica a partir de 2001 com motor Z16SE**

### **Solavancos do motor durante a marcha, o motor vai abaixo devido a ralenti desafinado, problemas de arranque.**

Se houver reclamações do tipo acima mencionadas, uma causa provável poderá ser uma falha de contacto na ficha do sensor de temperatura do líquido de refrigeração.

Para solucionar o problema, é necessário substituir o sensor de temperatura do líquido de refrigeração e a ficha do sensor. Para isso, proceda do seguinte modo:

- Desligue a ficha do sensor e corte o cabo com um alicate de corte diagonal.
- Ligue o novo kit de cabos (ficha e cabo) ao cabo da viatura (tenha atenção à colocação correcta dos cabos).
- Substitua o sensor de temperatura do líquido de refrigeração.
- Insira a ficha e coloque o cabo correctamente.

#### **Nota importante:**

Devido aos contactos em ouro no sensor de temperatura do líquido de refrigeração é imprescindível verificar se os contactos de encaixe da ficha são também banhados a ouro.