



Opel Corsa C A partir do ano de construção 2001 com motor Z10XE, Z10XEP, Z12XE,

Perda de água, sobreaquecimento do motor

Se, nestas viaturas, for identificada uma perda de água e consequente sobreaquecimento do motor, uma causa possível pode ser o desgaste de uma mangueira de água. A mangueira em questão é a mangueira da bomba de água para o reservatório de compensação. Devido a uma válvula de segurança encravada na tampa do reservatório de compensação, a mangueira retrai-se e desencaixa do suporte da carcaça do ventilador. Por este motivo, a mangueira é atingida pelo ventilador e consequentemente desgastada.

Para eliminar o erro tem que substituir a mangueira de água danificada e proceder ao controlo da válvula de segurança.

Nota:

Durante o período em que um destes veículos se encontre imobilizado na oficina deve-se controlar a fixação correcta da mangueira de água e o funcionamento adequado da válvula de segurança.