



Opel Frontera B Motor: 2,5 TDS, X22XE, X20SE

Limpa-pára-brisas liga temporariamente com o accionamentos dos piscas

Se, com o accionamento dos piscas, o limpa-pára-brisas entrar temporária e autonomamente em funcionamento, este erro pode estar relacionado com uma ligação de massa defeituosa dos faróis principais. O problema ocorre apenas ocasionalmente e não é sempre reproduzível. Verifique se os faróis ligados cintilam levemente com o pisca activado. Se este for o caso deve-se controlar os pontos de massa dos faróis principais que se estendem da direita para a esquerda no guarda-lamas interno. Eventualmente pode ser necessário limpar eventual corrosão nas fichas ou proceder à substituição das mesmas.