



# Boletim Informativo

## Opel Insignia Ano de construção: 2009

### Regulação da altura do banco com defeito

Se no veículo acima mencionado a regulação da altura do banco estiver com defeito, poderá haver um bloqueio do fuso de regulação.

O motor para a regulação da altura do banco pode bloquear entre o fuso e o batente de plástico.

Uma anilha adicional (1) poderá ser uma solução.

Sequência de operações:

- Desmontar o banco
- Desapertar e desenroscar o parafuso (2)
- Utilizar uma anilha (1) com as medidas 6,4 x 18 x 1,6 (n.º OE 11035613)
- Lubrificar com um lubrificante especial (n.º OE 13329237)
- Enroscar o parafuso (2) e apertar com 10 Nm
- Montar o banco

