



Opel Omega-B fabricado a partir de 1994

Sintra a partir de 1997 com motor X25XE, X30XE

Funcionamento irregular do motor, variação de rotações ao ralenti, assistência de travagem deficiente

Em caso de reclamações relativas a um funcionamento irregular do motor, variação de rotações ao ralenti e assistência de travagem deficiente nestes veículos, a causa pode residir numa fuga entre o adaptador da válvula de recirculação dos gases de escape (RGE) e o colector de admissão. Premindo com força a junta de vedação, os três parafusos de fixação soltam-se. Para eliminar a falha, reapertar apenas os parafusos com um binário de **8 Nm**. Não é necessário substituir a junta de vedação.

Após o reaperto dos parafusos de fixação, colocar o motor à temperatura de serviço e deixá-lo arrefecer mais uma vez.

Controlar novamente o binário de aperto de 8 Nm.