



Opel Corsa B, Combo, Tigra Ano de fabrico 1995 – 2000 Com motor a gasolina 1,4 l + 1,6 l Motor a diesel 1,5 l + 1,7 l

Indicador da temperatura na zona vermelha.

Se, nestes veículos, surgirem queixas que visam a subida do indicador da temperatura até à zona vermelha, a causa provável é uma perda de água de refrigeração na área do sensor térmico no radiador. A perda de água de refrigeração pode ser identificada através de gotas de água no sensor térmico ou através de vestígios de água seca no radiador. Para reparar esse defeito é necessário proceder à substituição do anel de vedação de cobre por um anel de metal com camada intermédia de borracha.