



Opel **Ano de construção 1999 – 2001** **Vectra-B**

Função de protecção anti-roubo do sistema de fecho centralizado não é activada.

Se, nestes veículos, for relatado que o sistema de protecção anti-roubo do sistema de fecho centralizado não é activado, uma causa possível é um interruptor de contacto da porta do condutor com defeito ou corroído.

Para eliminar a falha é necessário verificar se o interruptor de contacto da porta do condutor está danificado ou corroído.

Se não forem detectadas quaisquer falhas dever-se-á controlar a passagem do interruptor de contacto da porta e proceder, eventualmente, à sua substituição.

Se o interruptor de contacto da porta estiver em ordem, pode ser necessário renovar o aparelho de comando do sistema de fecho centralizado / sistema anti-roubo. Neste caso é necessário programar novamente o novo aparelho de comando e a chave.