



Opel Vivaro

Ano de construção 2001-2003 com motor 1,9 DI (F9Q-762) e 1,9 DTI (F9Q-760)

Aumento da velocidade de rotação durante a mudança de velocidade.

Se, nestes veículos, for relatado que durante a mudança de velocidade o número de rotações do motor aumenta, uma causa possível pode ser o interruptor do pedal da embraiagem. Neste caso, a afinação entre a electrónica do motor e o interruptor do pedal da embraiagem não está correcta. Para eliminar a avaria, o interruptor do pedal da embraiagem e o conjunto de cabos de adaptação têm que ser substituídos por uma versão modificada. No novo interruptor do pedal da embraiagem, a barra de comando é mais comprida do que no modelo antigo.

A partir de Janeiro de 2003 são utilizados de série os interruptores do pedal da embraiagem modificados.