



## **Opel Vivaro** **Ano de fabrico 2001 - 2003**

### **Falha do motor do limpa-pára-brisas, fusível FC 15 queimado.**

Se, nestes veículos, surgirem queixas que se referem ao não funcionamento do motor do limpa pára-brisas e se o respectivo fusível estiver queimado, um possível motivo é a sobrecarga do mesmo.

Esta avaria ocorre apenas na estação fria do ano, quando os limpa-pára-brisas congelam no pára-brisas. Assim que os limpa-pára-brisas forem ligados, o consumo de corrente do motor do limpa pára-brisas aumenta com maior intensidade que o fusível 25 A queima. Para proceder à reparação dessa avaria pode-se substituir o fusível existente por um fusível mais forte de 30 A. Neste caso, não é necessário efectuar modificações no conjunto de cabos.

Nota:

A partir de Março 2003 é montado, de fábrica, um conjunto de cabos modificado com um fusível mais potente.