



Opel Vectra-C, Signum, Zafira-B Código do motor Z22YH

Todos os veículos até ao ano de fabrico 02.2006

Motor não arranca. Potência insuficiente. Código de erro P1405

Se juntamente com os sintomas estiver registado o código de erro P1405, a avaria pode dever-se a um defeito mecânico na válvula RGE.

Neste caso deve-se desmontar e verificar a válvula RGE. Se o pino da válvula estiver encravado, é possível aplicar os seguintes tipos de reparação. Além da substituição da válvula é possível realizar alternativamente o seguinte trabalho.

A partir do n.º de motor 11444562 (02.2006->) o fabricante automóvel não instalou mais nenhuma válvula RGE.

Por este motivo, em detrimento da válvula RGE é instalada uma placa de cobertura (n.º OE:55562899). De seguida é necessário reprogramar o aparelho de comando do motor ou desativar a "função da válvula AGR".

O software do aparelho de comando só pode ser atualizado por um concessionário autorizado da marca.