



Opel Zafira B

**Ano de fabrico: a partir de 2005 -
Motor: Z19DT, Z19DTH, Z19DTL**

Ruídos / Roda livre do alternador



Nos veículos supracitados, uma roda livre do alternador com defeito pode provocar a avaria prematura do mesmo.

A inexistência ou o defeito de uma capa de proteção na polia da roda livre implica um desgaste prematuro. Este desgaste faz-se notar por ruídos (rolamento danificado na roda livre). Para resolver o problema deve-se substituir a roda livre com polia ou o alternador.

Aviso: assegurar que a capa de proteção seja montada durante a montagem do alternador. Esta pode ser encomendada separadamente ao fabricante automóvel através da referência: 93167817.

A figura mostra a capa de proteção e a roda livre.