



Rover 200

Modelo dos anos 1995-1999

Com motores da série K e T

Nenhum arranque do motor ou o motor continua em funcionamento após desligar a ignição.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor não arranca ou que, após desligar a ignição, continua a trabalhar, uma causa possível é uma má ligação de massa. Devido à má ligação de massa são provocados problemas de tensão no aparelho de comando do motor e avarias no sinal do imobilizador de arranque do aparelho de comando do sistema anti-roubo. O ponto afectado é a ligação de massa (condutor de massa) na chapa frontal junto à bateria.

Para eliminar a falha, proceder do seguinte modo:

- Soltar o condutor de massa.
- Limpar a ligação, a rosca, o parafuso e a superfície de contacto da carroçaria. Não podem persistir restos de tinta ou corrosão nas superfícies de contacto.
- Aparafusar de novo o cabo de massa.
- Proteger o condutor de massa contra corrosão.

Controlar se o veículo arranca e desliga correctamente.