



Rover 45 **Todos os modelos a partir de 1999**

Falhas de ignição no motor e/ou má admissão do gás no motor.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor tem falhas de ignição e/ou má admissão do gás, uma possível causa é um cabo danificado que liga às bobinas de ignição. Devido a uma montagem defeituosa da cobertura superior do motor (por cima das bobinas de ignição), o cabo que liga às bobinas de ignição é apertado e conseqüentemente danificado. Para eliminar a falha, proceder do seguinte modo:

- Desmontar a cobertura superior do motor.
- Controlar a ligação do cabo às bobinas de ignição, na zona por baixo da cobertura, quanto a possíveis danos.
- Reparar os locais danificados ou, se necessário, substituir o chicote de fios.
- Instalar o cabo correctamente e protegê-lo contra danificações.
- Voltar a montar a cobertura superior do motor.