



Rover 45, ano de construção de 1999 até 2004

Falhas de ignição no motor

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa pode residir numa deficiência da guia da cablagem da bobina de ignição. Para além das falhas de ignição, a avaria também pode ser detectável através de um atraso na admissão de gás. Esta situação ocorre especialmente quando o pedal do acelerador é premido com mais força (arranque, ultrapassagem, etc.). Na fig. 1, a cablagem está entalada por baixo da cobertura do motor, como pode acontecer em caso de montagem inadequada da cobertura. Neste caso, desparafusar a cobertura e colocar a cablagem no clipe de fixação de modo a não ultrapassar o rebordo da tampa da válvula (ver figura 2).

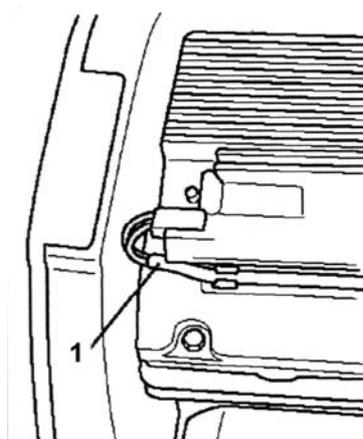


Fig. 1

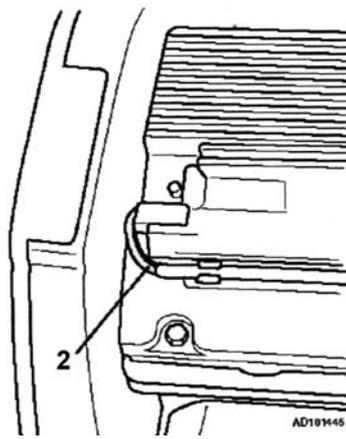


Fig. 2