




## **Saab 9-3 Cabrio** **Ano de construção 1998-2001**

### **Capota eléctrica pára durante o abrir / fechar.**

Se, nestes veículos, for relatado que a capota eléctrica durante o abrir / fechar pára, uma possível causa é uma má ligação de massa. Neste caso são afectadas as ligações de massa nos cilindros hidráulicos. Na memória de avarias são registados os códigos de avaria B2015 e B2016.

Para eliminar a avaria é necessário controlar a ligação de massa no cilindro hidráulico direito e esquerdo e proceder eventualmente à reparação da mesma. Para a reparação dos cabos de massa, a Saab disponibiliza um kit de reparação. Para aceder aos cilindros hidráulicos é necessário levantar a parte traseira da capota. Após a reparação das ligações de massa deve-se apagar a memória de avarias.

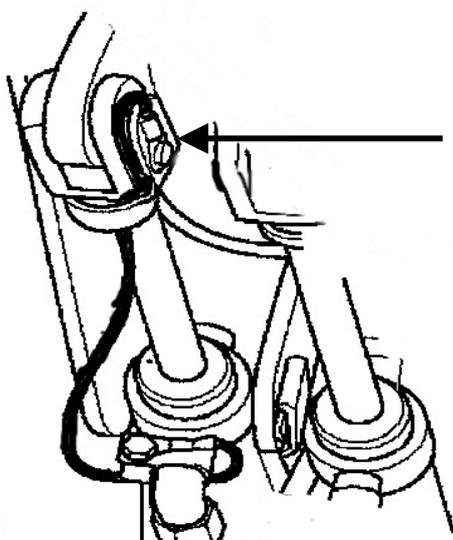

Cabo de massa