



Saab 9-3

Funcionamento defeituoso do sistema de aviso de falta de cinto de segurança

Se, surgirem reclamações nestes veículos, de que o sistema de aviso de falta de cinto de segurança não funciona correctamente, uma causa provável poderá ser um cabo danificado nos bancos dianteiros. Devido à deslocação do cabo, é possível que os cabos do sistema de aviso de falta de cinto de segurança fiquem danificados na posição inferior (Figura 1). Para eliminar a falha, terá que substituir o fecho do cinto num cabo danificado e alterar a colocação do cabo. Se apenas estiver danificado o revestimento do cabo, verifique os cabos, repare de novo o revestimento e altere igualmente a colocação do cabo. Para tal, proceda do seguinte modo:

- Desmonte o banco em causa. Solte a borda traseira do fundo do banco e separe a ficha.
- Se os cabos estiverem danificados, desaparafuse o fecho antigo do cinto e aparafuse o novo (binário de aperto 45 Nm).
- Ligue a ficha.
- Volte a montar a borda e o banco (binário de aperto 24 Nm).
- Para a fixação do cabo, faça um furo no revestimento do assento (6 mm, ver fig. 2).
- Fixe o cabo e, accionando várias vezes a regulação do banco, verifique se o cabo já não é danificado (Figura 3).

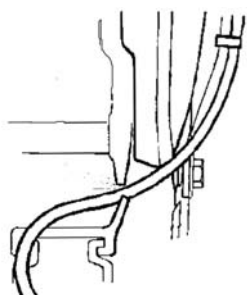


Figura 1

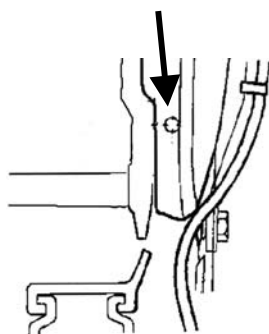


Figura 2

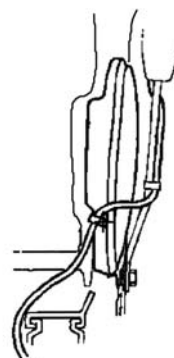


Figura 3