





## Saab 9-3 Cabrio Ano de construção 1998 - 2000

### Avaria da capota eléctrica.

Se, nestes veículos, for relatado que a capota eléctrica não funciona ou que pára durante a abertura ou fechamento, uma possível causa é um microinterruptor com defeito do fecho da capota. Na memória de avarias podem estar simultaneamente registados os códigos de avaria B2025, B2026, B2030, B2031. Para eliminar a avaria é necessário substituir o microinterruptor com defeito. No veículo encontra-se um microinterruptor à direita e à esquerda atrás do revestimento lateral traseiro. Para substituir o microinterruptor, desmontar o revestimento lateral traseiro.

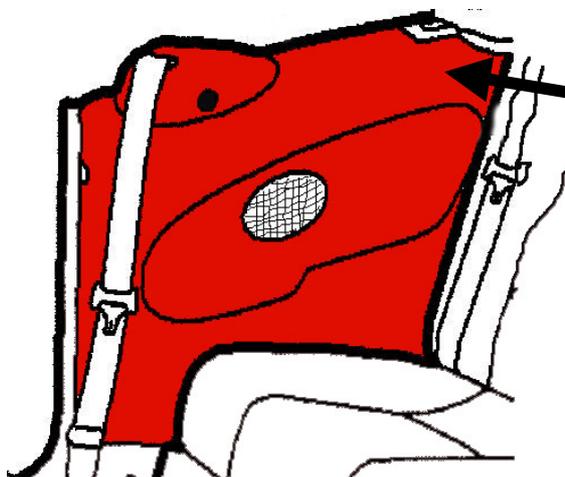

Revestimento lateral (lado direito)

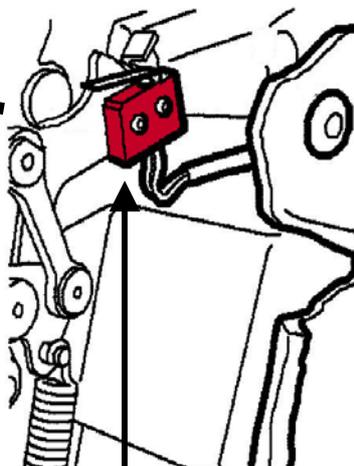

Microinterruptor