



Saab 9-5

Mensagens de avaria no SID, problemas de funcionamento com o interruptor Inverno/Desportivo.

Se, nestes veículos, for relatado que no SID (**S**aab **I**nformation **D**isplay) for p. ex. indicada a mensagem de avaria "caixa de velocidades sobreaquecida" ou se surgirem problemas com o interruptor Inverno/Desportivo, uma possível causa pode ser uma ligação de massa defeituosa. Neste caso, os pontos de massa G41S e G41P devem ser controlados. Os pontos de massa encontram-se atrás do rádio. O ponto G41S, no lado esquerdo, no centro da travessa de protecção do joelho e o ponto G41S, no lado direito, no centro da travessa de protecção do joelho. Os cabos de massa ligados têm que estar fixos e não podem apresentar sinais de oxidação.