



Saab 9-5 até ao número de chassis W 3087635 ou X3005081

Contacto de massa com defeito

Se, nestas viaturas, for relatada a ocorrência de avarias ou falhas no farol esquerdo, no relé do farol, no braço do limpafaróis, na sirene de alarme, no motor ou no relé da ventoinha de arrefecimento, bem como na bomba de lavagem e no sensor do nível de enchimento, uma das causas possíveis poderá ser um mau contacto num ponto de massa. Este ponto de massa (g 30) encontra-se no compartimento do motor antes do cárter do lado esquerdo. É possível que o isolamento da ligação esteja entalado neste ponto de massa. Para a eliminação das falhas, soltar a ligação de massa e remover o isolamento entalado.