



MCC Smart Smart City, Cabrio, Fortwo Ano de construção 1998 – 2003 com 40 KW motor

Bateria sem carga.

Se surgirem reclamações nestes veículos de que a bateria se descarrega, a causa poderá estar relacionada com o painel de instrumentos. Para o diagnóstico de avarias, é necessário verificar o tipo e a compatibilidade da corrente de repouso do painel de instrumentos. Caso se trate de um painel de instrumentos do tipo V016 – V019 e a corrente de repouso medida for superior a 50 mA, é necessário substituir o painel de instrumentos.