



## **MCC Smart** **Todos os motores**

### **O motor não arranca.**

Caso se verifique nestes veículos que todas as luzes de controlo no painel de instrumentos combinado acendem mas não é possível dar arranque ao motor, esta falha deve-se, possivelmente, ao facto de o imobilizador electrónico não ter sido desactivado.

Este tipo de falha ocorre devido ao assentamento incorrecto de um fusível. Devido a solavancos ou vibrações, o fusível de 7,5 A (N° 15 na caixa de fusíveis no vão do pé esquerdo) do painel de instrumentos combinado, soltou-se e já não assenta correctamente no porta-fusíveis. Este facto é difícil de comprovar através de uma inspecção visual, uma vez que o fusível assenta ligeiramente inclinado no suporte.

Para eliminar a falha de forma permanente, rodar ligeiramente os encaixes dos contactos do fusível e colocar de novo o fusível, que deve ficar correctamente encaixado.