



Subaru

Impreza 2,0 L

A partir do ano de construção 12.2000 Com código do motor EJ 201

A luz de controlo do motor acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser o sensor do ponto morto da caixa de velocidades. Neste contexto podem estar registados os seguintes códigos de avaria: P0301, P0302, P0303, P0304. Estas avarias são memorizadas sempre que forem registadas várias falhas de ignição nos respectivos cilindros. Neste caso deve-se verificar as falhas de ignição por cilindro com um aparelho de diagnóstico. Se o sistema de ignição trabalhar correctamente é necessário substituir o sensor do ponto morto da caixa de velocidades (ver Fig.)

